

Technical *Info*

Installatie tip distributieriem kit CT 957 K1 – WP4: bvb. Audi / VW / Skoda / Seat 1.4 /1.6 16V

Fout:

De bevestigingsschroef van de spanrol is afgebroken.

Oorzaak:

Doordat de spanning te laag ingesteld was en / of doordat het contactoppervlak met de motor niet uitgelijnd was, kwam de spanrol tijdens het draaien weer een beetje losser te zitten waardoor de schroef overbelast werd door verbuiging en daardoor afgebroken is.

Fout correctie:

Tijdens de installatie van de spanrol dient het contactoppervlak correct gezet te worden. Verder moet de spanningspositie meter opnieuw gecheckt worden na meermaals doordraaien van de motor. (Fig. 3)

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

